

## **Dringende Sicherheitsinformation**

SBN-RTD-2017-001

RTD / Reagenzien Version 1 19. Dez. 2017

# Probleme mit Dispensern für Hematoxylin II und Horseradish Peroxidase Reagenzien

Produktname	Ontil/iou DAR IHC Detection Kit				
Produktilanie	OptiView DAB IHC Detection Kit ultraView DAB IHC Detection Kit				
	iView DAB IHC Detection Kit				
	ultraView SISH Detection Kit				
	ultraView SISH DNP Detection Kit US				
	CINtec PLUS Cytology Kit (CE-IVD)				
	CINtec PLUS Cytology Kit (Canada/Japan)				
	OptiView Amplification Kit				
	OptiView Amplification Kit (250 Test)				
	Hematoxylin II				
	ultraView SISH DNP Detection Kit				
	NEXES VEN IVIEW DAB DET KT JPN-US EXPORT				
	CINtec PLUS Cytology Kit (US-Export)				
Produktbeschreibung	n/a				
Artikelnummer	06396500001				
	05269806001				
	05266157001				
	05271967001				
	05572037001				
	06889565001				
	06889549001				
	06396518001				
	06718663001				
	05277965001				
	05907136001				
	05266084001				
	06889549001				

#### Weitere Produktangaben (Lotnummer / Seriennummer)

Productname:	Roche DMS:	Lot(s):			
OptiView DAB IHC Detection Kit	06396500001		Y11625 Y15571		
ultraView Universal DAB Detection Kit	05269806001		Y15384 Y17984 Y18069	Y18099 Y19302 Y22147	Y22153
Niew DAB Detection Kit	05266157001	Y11834			



		Y24245
ultraView SISH Detection Kit	05271967001	Y15133
ultraView SISH DNP Detection Kit US	05572037001	Y15146
CINtec PLUS Cytology Kit (CE-IVD)	06889565001	Y14122
		Y18107
CINtec PLUS Cytology (Canada/Japan)	06889549001	Y22162
		Y15546
OptiView Amplification Kit	06396518001	Y15435
		Y19322
		Y22447
OptiView Amplification Kit (250 Test)	06718663001	Y19318
Hematoxylin II	05277965001	Y10759 Y17402 Y21312
		Y13938 Y17403 Y22561
ultraView SISH DNP Detection Kit	05907136001	Y17990
NEXES VEN IVIEW DAB DET KT JPN-US	05266084001	Y15392
EXPORT		

SW Version	n/a
Art der Massnahme	Korrekturmassnahme im Feld (FSCA)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass es zur Vermeidung fehlerhafter Ergebnisse sehr wichtig ist, die in diesem Schreiben genannten Anweisungen zu befolgen. Im ungünstigsten Fall kann durch den beschrieben Fehler die Abgabe eines Reagenzes, das für die Färbereaktion unverzichtbar ist (wie ultraView oder OptiView HRP), teilweise oder vollständig ausbleiben. Nachfolgend könnte es zu einer geringeren oder gar keiner Färbung kommen, was folgende gesundheitliche Konsequenzen haben kann, sofern keine Korrekturmassnahmen ergriffen wurden (siehe unten):

**Unverzüglich:** Unklares Ergebnis, was zu einer verzögerten Diagnosestellung führt. Im schlimmsten Fall könnte eine falsch negative Färbung zu einer falsch negativen Diagnose führen.

**Langfristig:** Im schlimmsten Fall könnte eine fehlerhafte Diagnose (beispielsweise eine falsch negative Einstufung eines Companion-Assays für HER2) zu einer Therapieverzögerung oder einer unangemessenen Behandlung führen, die je nach Dauer der Verzögerung, das Patientenüberleben beeinträchtigen kann.

#### **Beschreibung der Lage/Situation**

Bei Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana, ausserhalb der USA auch als Roche Tissue Diagnostics [RTD] bekannt) sind zunehmende Kundenbeschwerden über undichte und klebrige Reagenzspender eingegangen. In diesen Berichten geht es vor allem um Spender mit Horseradish Peroxidase (HRP, Bestandteil der iView, ultraView und OptiView Detection Kits sowie des CINtec PLUS Cytology Kit) und mit Hematoxylin II. Ventana hat die Ursache des Problems festgestellt und arbeitet an einer Lösung. Bis zur Behebung des Problems ist für einige betroffene Produkte eine Kontrolle auf dem gleichen Objektträger (Same-slide-Kontrolle) vorgeschrieben (siehe "Vom Kunden/Anwender zu treffende Massnahmen").

#### **Massnahmen durch Roche Diagnostics**

Alle betroffenen Produktchargen werden zurückgehalten. Ventana hat alle eingelagerten Produkte überarbeitet und ist jetzt dabei, neue Chargen herzustellen, die den Kunden im Austausch für betroffene Chargen geliefert werden. Die Kunden werden informiert, sobald die überarbeiteten/neuen Chargen verfügbar sind.

#### Massnahmen durch den Kunden/Anwender

Kunden können betroffene Kits weiterverwenden, bis die überarbeiteten/neuen Chargen verfügbar sind. Voraussetzung dafür ist, dass die betroffenen IHC-Detection-Kits (iView, ultraView, OptiView) nur in Verbindung mit Same-slide-Kontrollen verwendet werden. Diese Kontrollen müssen für den jeweiligen Assay geeignet und in der Lage sein, falsch negative Ergebnisse durch vollständig oder teilweise fehlende Reagenzienabgabe zu



erkennen. Beim CINtec PLUS Cytology-Test gibt es die Möglichkeit der Same-slide-Kontrolle nicht, sodass die Kontrollen auf Systemebene angewendet werden müssen. ultraView SISH Detection wird zur HER2-Analyse verwendet und ist mit internen Positiv-Kontrollen ausgestattet; es sind keine externen Kontrollen erforderlich. Für Assays, die direkten Einfluss auf die klinische Entscheidungsfindung haben (wie ER/PR, HER2, ALK usw.), ist es für die positiven Same-slide-Kontrollen ausserdem wichtig, ein Gewebe mit ausreichender Sensitivität zur Erkennung eines geringen Intensitätsverlusts zu wählen. Dadurch kann vermieden werden das schwach positive Grenzfälle als negativ eingestuft werden (z. B. HER2 2+ vs. 1+).

Obwohl die Anwendung von Same-slide-Kontrollen als optimale Laborpraxis gilt und von Ventana dringend empfohlen wird, können die Kunden zu ihren Standardprotokollen zurückkehren, sobald sie die neuen/überarbeiteten Reagenzien erhalten haben.

#### Weiterleitung dieser Sicherheitsinformation

Diese Sicherheitsinformation ist allen Personen innerhalb Ihrer Organisation, die darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen, sowie anderen Organisationen/Personen, an die potenziell betroffene Produkte verkauft/geliefert wurden, zu übermitteln.

Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass diese Sicherheitsinformation den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Kenntnis gebracht wurde.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die hierdurch eventuell entstehen, und hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

#### **Beschreibung dieser Sicherheitsinformation**

Nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften sind wir verpflichtet, Korrekturen im Markt Swissmedic nachzuweisen. Wir möchten Sie deshalb bitten, die "Bestätigung" bis zum **15.01.2018** an Roche Diagnostics (Schweiz) AG zu retournieren.

Freundliche Grüsse

Roche Diagnostics (Schweiz) AG

Antonio Leo Head of Marketing & Sales Molecular Solutions Matthias Bodmer Product Manager Tissue Diagnostics

h Bodon

#### Kontaktinformationen

Customer Service Center Industriestrasse 7 6343 Rotkreuz Tel. 0800 80 66 80 E-mail service.rotkreuz@roche.com



### Bestätigung SBN-RTD-2017-001 - Probleme mit Dispensern für Hematoxylin II und Horseradish Peroxidase Reagenzien

Bitte bis 15.01.2018 retournieren an order.ch@roche.com

Kunden-Nr.:	
Institution:	
Kontaktperson:	
Strasse:	
PLZ / Ort:	
Hiermit bestätigen v 2017-001 schriftlich	wir, dass wir die dringende Sicherheitsinformation <b>SBN-RTD-</b> ch erhalten haben.
Roche Diagnostics bereits informiert.	(Schweiz) AG wurde über eventuelle Produkteprobleme
Datum	Unterschrift und Stempel